

**STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP**

Polish Association Of Engineers And Technicians Of Transportation

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY**ZESPÓŁ RZECZOZNAWSTWA I USŁUG TECHNICZNYCH**

CZŁONEK BYDGOSKIEJ RADY FEDERACJI

STOWARZYSZENIE NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT

85-030 Bydgoszcz ul. B. Rumińskiego 6 tel. +48 52 322 34 91

NIP 554-03-16-459

www.sitk.bydgoszcz.pl

PeKaO S.A. II Oddział w Bydgoszczy

Nr r-ku 85 1240 3493 1111 0000 4279 1982

biuro@sitk.bydgoszcz.pl**Nr zlecenia: BY/ 7 /15****KARTA PRZEWODNIA**

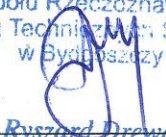
Zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12

Nr NIP Zamawiającego: do ustalenia

Znak i data zamówienia: zlecenie z m-ca marca 2015 r.

Przedmiot opracowania: ustalenie wartości rynkowej samochodu osobowego
m-ki „Fiat” Doblo nr rej. CB 6002P

Zawartość opracowania: 3 egz.

AKCEPTACJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
RZECZOZNAWCA	inż. Leszek Chłopek	10.04.2015 r.	 RZECZOZNAWCA techniki samochodowej i inż. ruchu drogowego inż. Leszek Chłopek Nr upr. 0035
WERYFIKATOR			
KIEROWNIK ZESPOŁU RZECZOZNAWCÓW	Ryszard Drewna	10.04.2015 r.	KIEROWNIK Zespołu Rzecznictwa i Usług Technicznych SITK RP w Bydgoszczy  Ryszard Drewna



Rzeczoznawca : inż. Leszek Chłopek, specjalista: inż. Paweł Krix
Zleceniodawca : Straż Miejska w Bydgoszczy
Adres : 85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12
Pismo nr : zlecenie 2015 r.
Zakres oceny : wycena wartości rynkowej pojazdu
Przeznaczenie oceny : sprzedaż pojazdu
Pojazd zbadano : w Bydgoszczy

Dane techniczno-ruchowe :

Nazwa przedmiotu		Marka , typ		ilość miejsc	Rok prod.
Samochód osobowy		„Fiat” Doblo 1.9 Multijet 8V		5	2009
Nr rejestracyjny		Nr identyfikacyjny		Czas pracy (h, km)	
CB 6002P		ZFA22300005676285		stan licznika – 224533 km	
Rodzaj jednostki napędowej		Typ, model		Nr fabryczny	
z zapłonem samoczynnym		223B1000		nie dotyczy	
Moc [kW]	przy [obr./ min]	Układ cylindrów		Pojemność	
77 KW	4000	PR-4		1910 cm ³	
Ostatnia naprawa pojazdu – przebieg		Marka opon	Wymiary opon	Przednie szt. - % zużycia	Tylne szt. - % zużycia
wymiana oleju		„Matador” „Dębica”	185/65 x R15	2 – ok. 70%	2 – ok. 60%
					1

Podstawa opracowania oceny technicznej :

1. Dowodu rej. pojazdu serii DR/BAF 1342704 wyd. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2. Karta pojazdu serii KP/AAB 2008338 wyd. przez Urząd Miejski w Bydgoszczy.
3. Katalogi marek i typów pojazdów: ITS, COID Warszawa 2009.
4. Katalog wartości rynkowych pojazdów „Info Ekspert” cz. A, IV/2015 .
5. Instrukcja obsługi pojazdu.
6. Oględziny stanu technicznego samochodu.

Silnik.

Stwierdzono:

- po przebiegu ponad 224 tys. km,
- ślady wycieków z układu smarowania i zasilania,
- zużyte sprzęgło (tarcza sprzęgłowa i docisk),
- wymaga naprawy,

Nadwozie.

Stwierdzono:

- 5 - drzwiowe typu kombi,
- polakierowane na kolor brązowy,
- lakier metalizowany 2-warstwowy,
- liczne wgniecenia wew. dolnego poszycia drzwi tylnych,
- nadkola wew. tylnych kół z licznymi ubytkami lakieru,
- wgniecenie na prawym przednim błotniku,
- dwa otwory w tylnej części podłogi (pozostałość po specjalnym wyposażeniu pojazdu),
- liczne ubytki lakieru, otarcia i rysy zlokalizowane na:
 - drzwiach tylnych,
 - prawym i lewym progu,
 - dachu,
 - drzwiach kierowcy i rozsuwalnych prawych,
- ślady po foli oklejającej na powłoce lakierowej karoserii,
- wymaga naprawy.

sPodwozie.

Stwierdzono:

- 2 osiowe z napędem na koła przednie,
- ogumienie kół jezdnych (4 szt.) zużyte w granicach 60 ÷ 70 %
- nieskuteczny hamulec awaryjny,
- nadmierne luzy w przegubów przedniego układu zawieszenia,
- stuki w zawieszeniu osi tylnej pochodzące od amortyzatorów,
- zespół napędowy wraz z manualną 5-stopniową skrzynią biegów wypracowany proporcjonalnie do wykonanego przebiegu,
- wymaga naprawy.

Wypożyczenie. Stwierdzono:

- wersja Dynamic posiada m.in.: ABS, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, radio-odtwarzacz „Blaupunkt” , narzędzia, gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy,
- wady usterki:
 - skorodowana wycieraczka tylnej szyby,
 - brak włącznika opuszczania szyby prawych przednich drzwi,
 - pęknięty klosz prawej lampy cofania,
 - pęknięta listwa pod reflektorowa lewa,
 - popękane 4 kołpaki kół jezdnych,
- wymaga naprawy.

Wnioski końcowe :

Na podstawie przedstawionej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz przeprowadzonych oględzin samochodu (opis jw.), wykonanego przebiegu (ponad 224 tys. km) oraz wyposażenia (wersja Dynamic), dokonano wyceny wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu, na kwotę w wysokości - **10.500,00 złotych**

Słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych

UWAGA!

Zespół Rzeczoznawców SITK R.P. w Bydgoszczy oraz rzeczoznawca zastrzegają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte badanego pojazdu.

Oryginał oceny technicznej jest jedynym dokumentem prawnym przeznaczonym do celu, na który został wydany.

ZA ZESPÓŁ

KIEROWNIK
Zespołu Rzeczoznawstwa
i Usług Technicznych SITK RP
w Bydgoszczy

Ryszard Drewna

Bydgoszcz

10.04.2015 r.

dnia

RZECZOZNAWCA

